

TS02/06/09 Plus 快速說明

◆ 設站與座標測量

- 1 測量：**功能為簡易測角測距(無座標)。
- 2 程式：**設站、座標測量、放樣、參考線等功能。
- 3 管理：**新增、刪除、查看工作檔、已知點、測量點、格式檔案、編碼。
- 4 傳輸：**透過USB隨身碟匯出、匯入資料。
- 5 設定：**儀器各種參數設定(單位、語言、時間、傳輸設定、EDM相關)。
- 6 工具：**廠商維護儀器用選項(請洽詢您的業務再操作)。

Leica FlexField plus

① 測量
② 程式
③ 管理
④ 傳輸
⑤ 設定
⑥ 工具

進入程式選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇
按下輸入 **↵**
或者直接按2

【程式】 1/3

① 設站
② 測量
③ 放樣

參考線放樣 參考弧 參考面放樣

進入設站選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇按
下輸入 **↵**
或者直接按1

【設站】

[+] F1 設置工作檔 (1)
[+] F2 設置容許值 (2)

F4 開始 (4)

按下F4按鈕開始 **(F4)**
設置容許值: 設定平面、角度、高
程、正倒鏡等的容許標準差。若無
特別要求, 無須設定

【輸入測站資料!】

方法 : 座標定向 0
測站 :
儀器高 : 1.4000m

1.方法選擇座標定向
2.輸入測站點號
(儀器擺的位置點)
3.如果有需要高程
須輸入儀器高

【檢索點】 1/1

P2 已知點

按繼續到輸入後視點 **(F4)**
點號存在工作檔中會列出
在清單中選擇您的點
%由於LEICA可以同時存在相同點名因
此可能會列出許多點
點號不存在可直接按座標輸入新座標

【訊息】

該點不能在以下作業中找到:
121221

【輸入點號】

點號: _____

輸入後視點號
按繼續到下一步驟 **(F4)**
點號存在工作檔中會列出
在清單中選擇您的點
%由於LEICA可以同時存在相同點名
因此可能會列出許多點
點號不存在可直接按座標輸入新座標

【測量目標點】 1/

點號 : P2
稜鏡高 : 1.5000m
垂直角 : 90°00'00" I
ΔHz : AUTO
Δ : m
Δ : m

照准後視點後按紀錄 **(F3)**
如需檢核後視點按測距
僅需照准角度直接按紀錄

【測站成果】

平面標準差 ---.---m
高程標準差 ---.---m
角度標準差 ---.---m
F1 測量更多點 F4 計算
F2 正/倒鏡測量
F3 設置容許值

按F4計算 **(F4)**
F1加入其他點計算
F2正倒鏡觀測後視點
F3設置容許差

【測站成果】 1/2

測站 : P1
儀器高 : 1.5000m
X/N : 100.0000m
Y/E : 100.0000m
Z/H : ---.---m
水平角 : 0°00'00"

按設定 **(F4)** 以完成設站
F1加入其他點計算

【高程轉換】

H0已存在
測站 : P1
舊H0 : 10.0000m
新H0 : ---.---m
ΔH0 : ---.---m

按舊值 **(F2)** 完成設站
F1加入其他點計算

◆ 測量

Leica FlexField plus

① 測量
② 程式
③ 管理
④ 傳輸
⑤ 設定
⑥ 工具

進入程式選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇
按下輸入 **↵**
或者直接按2

【程式】 1/3

① 設站
② 測量
③ 放樣

參考線放樣 參考弧 參考面放樣

進入測量選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇
按下輸入 **↵**
或者直接按2

【測量】

[.] F1 設置工作檔 (1)
[.] F2 設置測站 (2)

F4 開始 (4)

按F4開始 **(F4)**
請注意選項前面有*符號表
示該項目已設置完成

【測量】 1/4

點號 : 1
稜鏡高 : 1.5000m
註記 :
水平角 : 0°00'00" AUTO
垂直角 : 90°00'00" I
 : 10.0000m

測量畫面上面有顯示1/4, 可透過
按下 **↵** 按鍵更換顯示頁面。

按下 **↵** 可開啟常用功能參考常用功
能說明。

⊙ 為使用者自行定義按鈕, 可
由設定選項中的作業設定修改。


⊙ 為觸發鍵1(靠近使用者端), 與
觸發鍵2, 可自行修改功能。

⊙ ESC按鍵任何操作均可按下此
按鈕退回上一個步驟

⊙ 電源開關、

◆ 放樣

Leica FlexField plus

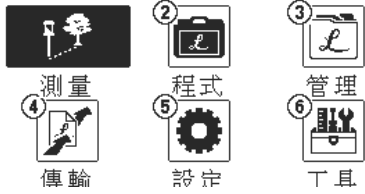

進入程式選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇按
下輸入
或者直接按2

【程式】 1/3




進入放樣選單
可透過方向控制鍵 ◀ 選擇按
下輸入
或者直接按3

【放樣】


- [•] F1 設置工作檔 (1)
- [•] F2 設置測站 (2)
- F3 設定 (3)
- F4 開始 (4)

F1 | F2 | F3 | F4

按F4開始 (F4)
請注意選項前面有*符號表
示該項目已設置完成

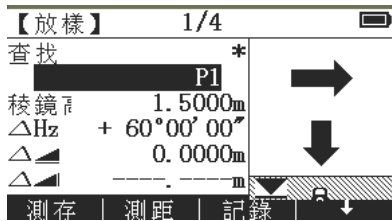

可以按 ◀ 選擇放樣點
也可在查找處直接輸入點號
或者按下 (F4) 切換到下一頁
有其他選項

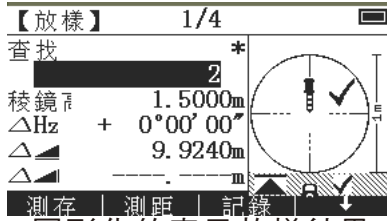

圖形化的表示放樣結果

測量畫面上面有顯示1/4，可透過
按下 按鍵更換顯示頁面。

按下 可開啟常用功能參考常用功
能說明。

- 為使用者自行定義按鈕，可
由設定選項中的作業設定修改。
- 為觸發鍵1(靠近使用者端)，與
觸發鍵2，可自行修改功能。
- ESC按鍵任何操作均可按下此
按鈕退回上一個步驟

◆ 特殊功能說明

【功能】 1/3



1. 跳回主選單
2. 開啟電子氣泡
3. 偏移測量
4. 刪除最後一筆測量記錄
5. 快速選擇編碼
6. PIN碼鎖定儀器

【功能】 2/3



1. 稜鏡/免稜鏡測距切換
2. 雷射指引點開關
3. 追蹤測量模式
4. 檢視反射訊號強度
5. 面板背光燈開關
6. 隱藏點測量

【功能】 3/3



1. 後視點檢查
2. 高程傳遞
3. 對邊測量
(檢測任意兩點關係)

◆ 儀器圖示說明

	使用免稜鏡模式測量目標		用戶自訂稜鏡類型		Rs232通訊
	Leica 標準稜鏡	I	正鏡		藍芽通訊
	Leica 迷你稜鏡	II	倒鏡		USB通訊
	Leica 迷你稜鏡(係數0)		補償器開啟	AUTO	自動選擇通訊方式
	Leica 360° 稜鏡		補償器關閉		電池電量
	Leica 360° 迷你稜鏡		補償範圍超過儀器規範	!	偏心測量模式
	Leica 360° MPR122		數字輸入模式		水平角設置為 逆時針方式增加
	反射貼紙		英文輸入模式		